


關鍵時刻



盛餘鋼品幫您把關

台灣位處亞熱帶，大氣溫度濕度及鹽分均偏高屬海島型腐蝕環境，且近來工業污染日益嚴重，對烤漆鋼板的腐蝕性愈來愈嚴重。尤其是沿海及工業地區烤漆鋼板腐蝕問題比其他地區更行嚴重。

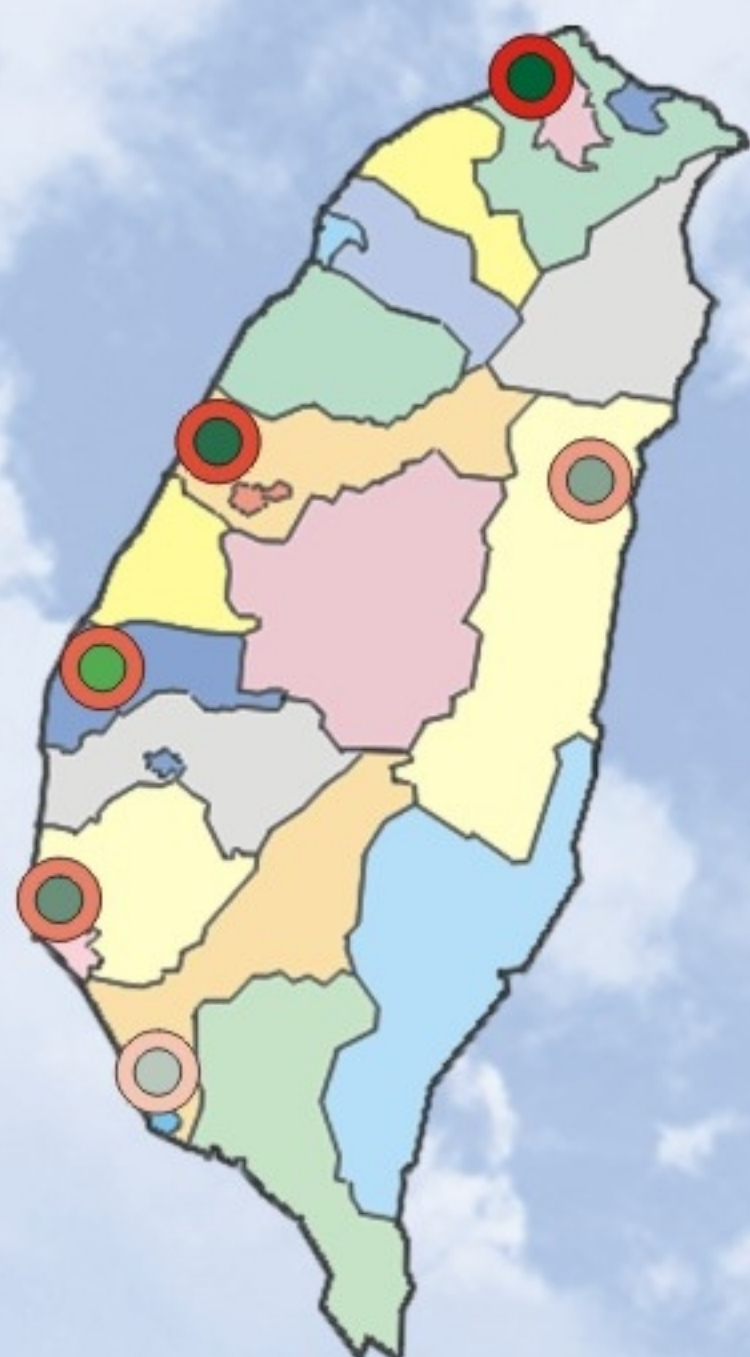

	林 口	彰 濱	麥 寮	台 南	小 港	花 蓮
MCI	27.14	27.36	15.16	3.20	1.70	2.65
ICI	40.92	40.99	14.39	3.84	2.07	2.86

嚴重

輕微

MCI 指數

ICI 指數

MCI (海洋性環境大氣腐蝕指標)

ICI (工業性大氣腐蝕指標)

以上資料為本公司在台灣沿海工業區所作之測試。

● 台灣沿海及工業地區等重污染惡劣環境下使用烤漆鋼板之建議：

(一) 台灣沿海及工業地區屬於高鹽分、高溼度、高日照、高污染地區且冬天東北季風夾帶大量海砂吹襲，易造成底材侵蝕及烤漆層破壞，進而使烤漆層起泡，底材生銹。若廠房處於上述之環境，烤漆鋼板選用需特別注意！

◎盛餘可提供及建議使用何種規格之塗料及鍍層量，以避免腐蝕因子加速鋼材之腐蝕。

(二) 本公司衷心建議使用烤漆鋼板所搭建之廠房應嚴加慎選，以避免烤漆鋼板長期處於高腐蝕因子破壞之環境下而縮短烤漆鋼板之使用年限。

(三) 廠房處於沿海地區時，建議採用下列規格之烤漆鋼板較為適當：

1. 底材：熱浸鍍鋁鋅鋼板、鍍層量AZ150以上（雙面加總鋁鋅含量150g/m²以上）。
2. 塗料規格：面漆PVDF膜厚20 μm以上，底漆聚氨基樹脂5 μm以上。

敬請配合若有任何疑問或需進一步討論，請不吝指教。

TEL：(07) 871-5433 國內業務處

盛餘金屬漆烤漆鋼板

亮麗光澤效果，深得用戶所喜愛



金屬漆(PE、SMP、PVDV及抗塵系列)特性及注意事宜

金屬漆烤漆鋼板其亮麗光澤效果，深得用戶所喜愛，但色差問題卻常造成困擾，有鑑於此，本公司特別聲明其特性並提醒注意事宜，以避免不必要之爭議。

金屬漆塗裝特性

由於金屬漆內含金屬粉，而金屬粉顆粒的形狀、大小及塗裝時顆粒排列的角度不同，都會造成金屬漆烤漆鋼板的顏色差異。此外，隨著觀測者位置、距離、角度的不同也會造成不同的顏色差異。

使用注意事項：

- (一) 廠房若使用金屬漆烤漆板，務必使用同一批次生產的鋼捲，不同批次生產的鋼捲建議不要混在一起使用，若混料極有可能會出現顏色差異的現象。所以金屬漆烤漆鋼捲請做好批次管理，若因混料而產生顏色差異，本公司將不接受訴賠。
- (二) 金屬漆對色後之標準板與線上生產後之鋼板，兩者顏色會有色差，且表面紋路亦不同，主要原因為對色之標準板表面是以人工方式塗膜，而線上生產則是以輥輪預塗方式產出。使得會有色差及表面紋路之差別，再此特別釐清，若有上述情況恕不接受訴賠。
- (三) 廠房安裝要注意鋼板平面水平及垂直位置，施工現場請依成型板塗裝方向安裝，並同步檢查外觀顏色，以利事前防範與即時校正。

(盛餘烤漆板背面 兩邊有噴印 塗裝方向 五個箭頭<<<<< 生產流水編號盛餘 <<<<<)

※箭頭代表生產方向

敬請配合若有任何疑問或需進一步討論，請不吝指教。 TEL：(07)8715-433 國內業務處



盛餘股份有限公司
SHENG YU STEEL CO., LTD.

盛餘股份有限公司／營業部

台灣高雄市小港區812中林路11號
電話：886-7-871-5433・871-2988
傳真：886-7-871-7592・872-0067
網址：www.syg.com.tw